



JACK®
杰克缝纫机
JACK HOLDING GROUP | WWW.JACKGROUP.COM.CN |



JACK 788-2


JACK 788-02x250

JACK 788B-3-16S2/17

JACK 788B-4-13H/181(BK)

JACK 788B-5-38/70/86

Инструкция по эксплуатации

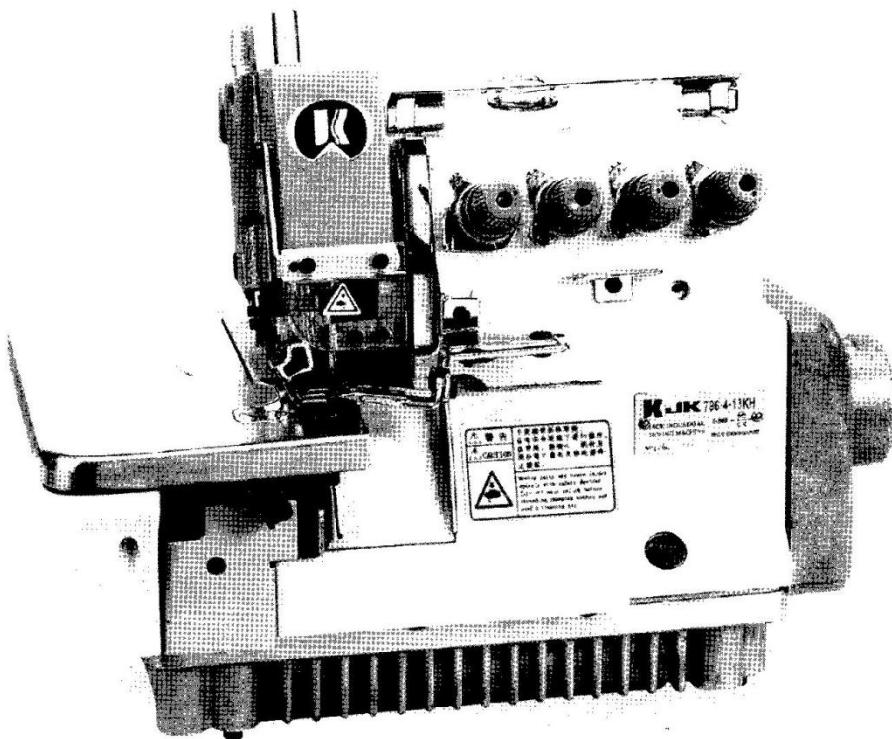

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасной работы и обеспечения наилучшей функциональности машины необходимо правильно ее эксплуатировать.

Пожалуйста, прочтайте инструкцию и следуйте ей.

1. При использовании машины обратите внимание на основные мероприятия по безопасности.

2. Перед использованием машины прочтайте это руководство и инструкции, кроме того, храните руководство под рукой.

3. Используйте машину, убедившись в ее соответствии со стандартами безопасности, принятыми в вашей стране.

4. Недопустимо использовать машину без предусмотренных приспособлений безопасности, которые должны быть установлены правильным образом. Только после этого возможна правильная работа машины.

5. Машина должна эксплуатироваться подготовленным оператором.

6. Для безопасности рекомендуется надевать защитные очки.

7. Выключите электропитание перед выполнением следующих действий:

(1) заправка иглы, регулировка заправки нити, нитенаправителя или замены катушки.

(2) замена игл, лапок, игольных пластин, двигателей ткани, нитеводителей, улиток, выравнивателей края, и др.

(3) ремонт машины

(4) во время ухода оператора с рабочего места

(5) когда фрикционный мотор используется без фрикционной накладки, двигатель должен быть полностью остановлен.

8. В любом случае, если произошло попадание грязи, масла или другой жидкости на кожу или глаза, промойте тщательно водой и обратитесь к врачу.

Если жидкость была случайно проглочена, обращайтесь к врачу немедленно.

9. Не прикасайтесь к движущимся частям машины. Всегда обращайте внимание, включено ли питание перед выполнением любого действия.

10. Для настройки, модификации и ремонта машины требуются квалифицированные специалисты. Используйте только качественные аналоги. Использование других запчастей может привести к поломке, и вы несете за это ответственность сами.

11. Техническое обслуживание и контроль должны осуществляться тщательно подготовленным персоналом или квалифицированными техниками.

12. Вышеупомянутые специалисты могут осуществлять обслуживание электронных компонентов, знание электроники необходимо для задач регулировки или ремонта. Остановите машину немедленно при обнаружении малейшего сбоя электронных компонентов.

13. Воздушный рукав должен быть отсоединен от машины и компрессор или подвод воздуха должен быть отсоединен перед ремонтом или обслуживанием оборудования машины с пневматическими частями, такими, как пневматический цилиндр. Для наладки и ремонта требуются квалифицированные техники или хорошо обученный персонал.

14. Для лучшей производительности необходима регулярная чистка машины.

15. Правильная установка основания машины - залог успешной работы и низкого шума. Не допускайте работы машины, если она сильно шумит.

16. Для подсоединения к сети используйте подходящую вилку. Используйте розеточную часть с заземлением.

17. Эта машина может использоваться только по назначению. Иное использование недопустимо.

18. Любая модификация или переоборудование машины должны соответствовать стандартам безопасности. Соблюдайте меры предосторожности. Производитель не несет ответственности за поломки из-за непредусмотренных модернизаций машины.

19. Существуют два способа предупреждения опасности:

(1) для безопасности оператора и обслуживающего персонала не открывайте защитные крышки и не касайтесь никаких внутренних предметов во избежание поражения электрическим током.

(2) Помните:

- Не используйте машину со снятыми: защитой ремня, предохранителем или другими устройствами во избежание физическогоувечья.

- Не допускайте попадания волос, пальцев или одежды в ручное колесо, в устройство для намотки нити, ремень и двигатель для предотвращения травматизма.
- Не засовывайте пальцы под иглу или под крышку намотки нити в процессе работы машины.
- В процессе работы челнок вращается с большой скоростью.
- Берегите пальцы от попадания в машину во время перемещения головки машины.
- Выключайте питание перед перемещением головки, удалением ремней или их защиты для предотвращения травматизма от непредвиденного запуска машины.
- Если машина оборудована сервомотором, сервомотор не шумит, когда машина находится в состоянии простоя, поэтому выключайте питание во избежание травматизма из-за непредвиденного запуска машины.
- Никогда не используйте швейную машину без провода заземления во избежание поражения током.
- Выключайте кнопку питания перед отсоединением или присоединением вилки питания во избежание поражения током и поломки электрического оборудования.

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, следуйте следующим указаниям, чтобы избежать неисправностей и поломки машины.

1. Протрите машину полностью перед запуском в первый раз после регулировки.
2. Уберите всю грязь и масло, накопившиеся во время транспортировки.
3. Убедитесь, что напряжение и фаза установлены правильно.
4. Убедитесь, что вилка подключена к источнику питания.
5. Не включайте машину, если напряжение не соответствует указанному на паспортной табличке.
6. Убедитесь, что направление вращения шкива правильно.

Внимание:

Перед отладкой или регулировкой, пожалуйста, выключите питание, чтобы избежать несчастного случая при резком начале работы машины.

Характеристики

- Количество игл — 2
- Количество нитей — 5
- Ширина обметки — 5 мм
- Высота подъема лапки — 6 мм
- Скорость шитья — 6500 об/мин
- Расстояние между иглами — 2 мм
- Тип игл — DCx27 11#
- Длина обметки — 0,5-5,3 мм
- Диапазон дифференциального продвижения — 0,7-2
- Габариты — 450x345x475 мм
- Вес — 23,5 кг

Примечания

Наиболее важные инструкции по предосторожности



- 1 . Держать руки подальше от иглы в момент включения выключателя электропитания, а также когда работает швейная машина.
2. Нельзя совать пальцы внутрь крышки механизма нитепрятгивателя, когда работает швейная машина.
3. Необходимо выключить электропитание перед опрокидыванием рукава машины или снятием клиновидного ремня.
4. Во время работы нужно быть осторожными, чтобы голова или руки оператора или постороннего не приближались к маховому колесу, клиновидному ремню, моталке нитки на шпульку или электродвигателю. Также, нельзя ставить никаких вещей близко к ним. Это очень опасно.
5. Если швейная машина оснащена ограждением ремня, защитой пальцев и прочими защитными устройствами, то не допускается эксплуатировать машину, когда они сняты.
6. Перед опрокидыванием головки машины нужно держать руки на определенном расстоянии.
7. Когда машина не в действии, мотор должен быть отключен. Так что, обратите внимание на то, чтобы не забыть выключить машину из сети после длительной эксплуатации.



8. Для собственной безопасности никогда не вводите машину в эксплуатацию при отключенном заземлении.
9. Перед тем как включить машину, предварительно нажмите на кнопку ВЫКЛ.(OFF) на пускателе.
10. Во время грома или молнии машину следует выключить.
11. Если машину переставить из холодного места в теплое место или наоборот, то можно наблюдать процесс конденсации воды. В этом случае включайте машину только после того, как Вы проверите, что на машине нет капель воды.

Благодарим вас за приобретение швейной машины серии 788.

В настоящем руководстве пользователя отражена важная информация по эксплуатации, техническому обслуживанию машины, а так же правила техники безопасности.

Перед началом эксплуатации швейной машины просим вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

ВНИМАНИЕ!


Важная информация по технике безопасности

Компания-производитель прилагает максимум усилий для производства безопасных в эксплуатации швейных машин, однако пользователю необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности.

- Для предотвращения несчастных случаев снимать защитные устройства во время эксплуатации машины запрещается.
- Во время работы также не рекомендуется оставлять на столе рабочие инструменты и другие посторонние предметы.
- Для предотвращения несчастных случаев перед проведением технических работ, регулировкой и очисткой машины, а также заправкой нити или сменой иглы необходимо убедиться, что швейная машина отключена от сети (например, нажмите на ножную педаль).

Примечание:


Следует помнить, что если в машине установлен двигатель с муфтой сцепления, то он какое-то время после отключения питания продолжает работать по инерции (1). Поэтому при случайном нажатии на педаль (2) возникает опасность неожиданного запуска машины. Продолжайте нажимать на педаль (2) до тех пор, пока швейная машина окончательно не остановится после отключения электропитания.

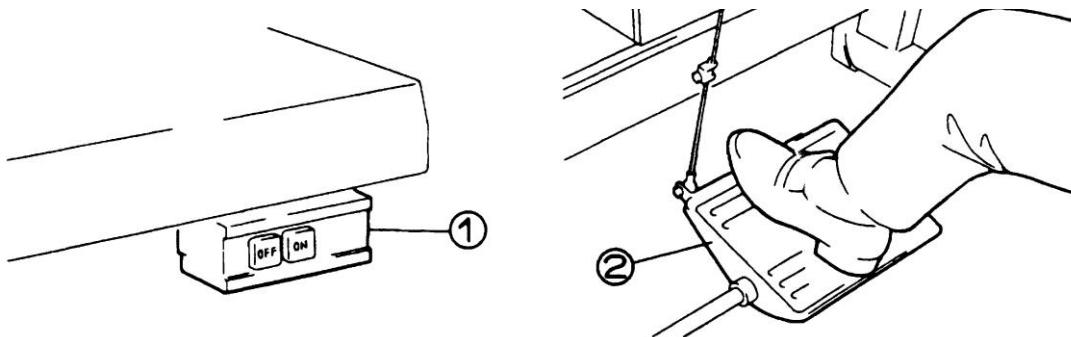


- Перед тем, как встать из-за стола, отключите электропитание.
- В случае аварийного отключения электропитания обязательно отключите машину от сети.
- Убедитесь, что машина хорошо заземлена.

Схема стола швейной машины

Стол швейной машины должен соответствовать схеме.

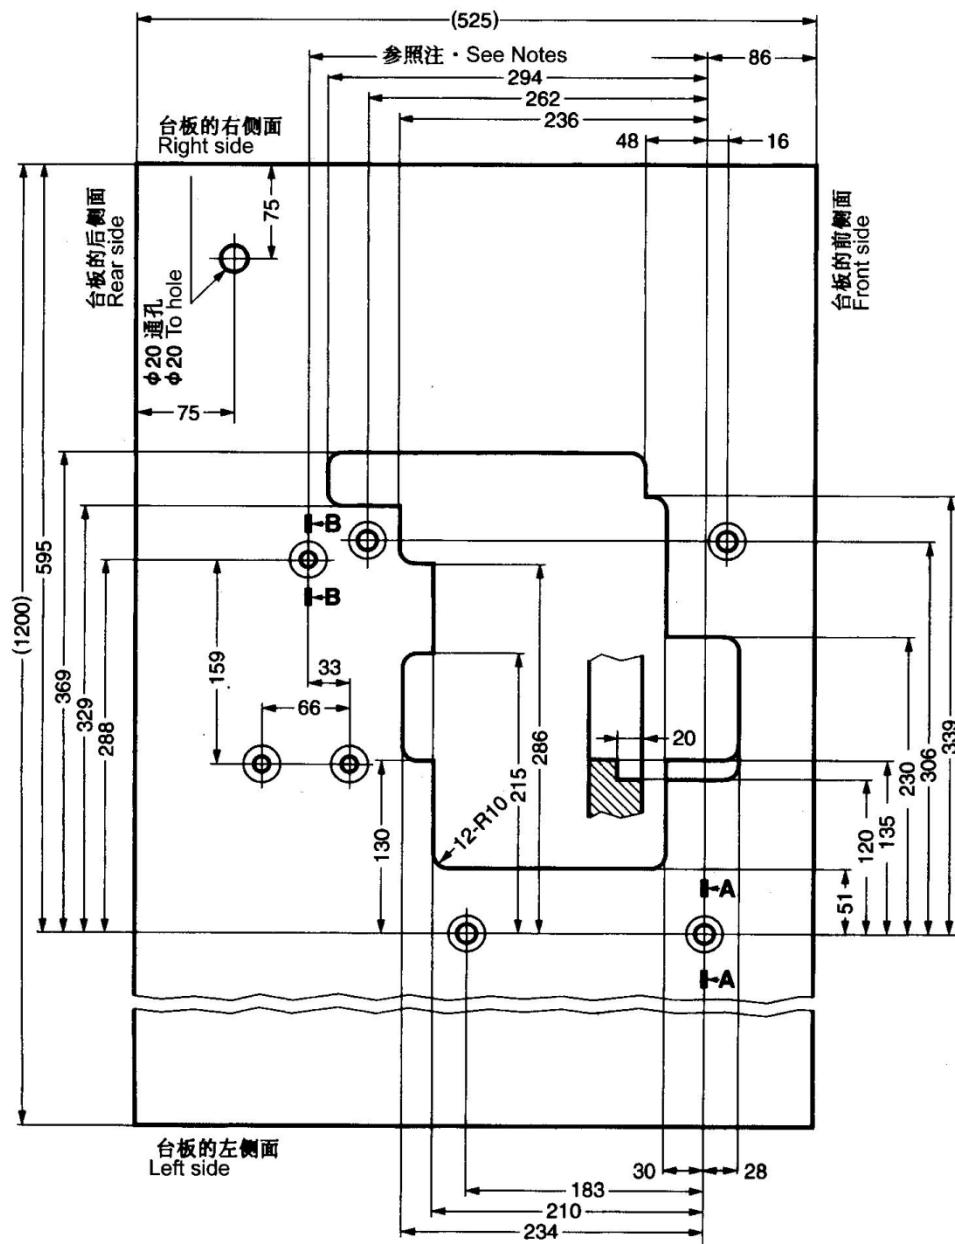

Стандартный размер

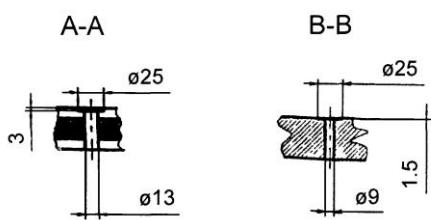


Примечание:

- Размер для двигателей в Японии – 306 мм
- Размер для двигателей EFK – 334 мм


Сборка машины

1. Установите машину на стол.
2. Наденьте приводной ремень. Отрегулируйте его натяжение, так что бы прогиб был не больше 2 см при нажатии.
Регулировка натяжения ремня, производиться с помощью регулировки положения двигателя.
3. Установите защитное заграждение

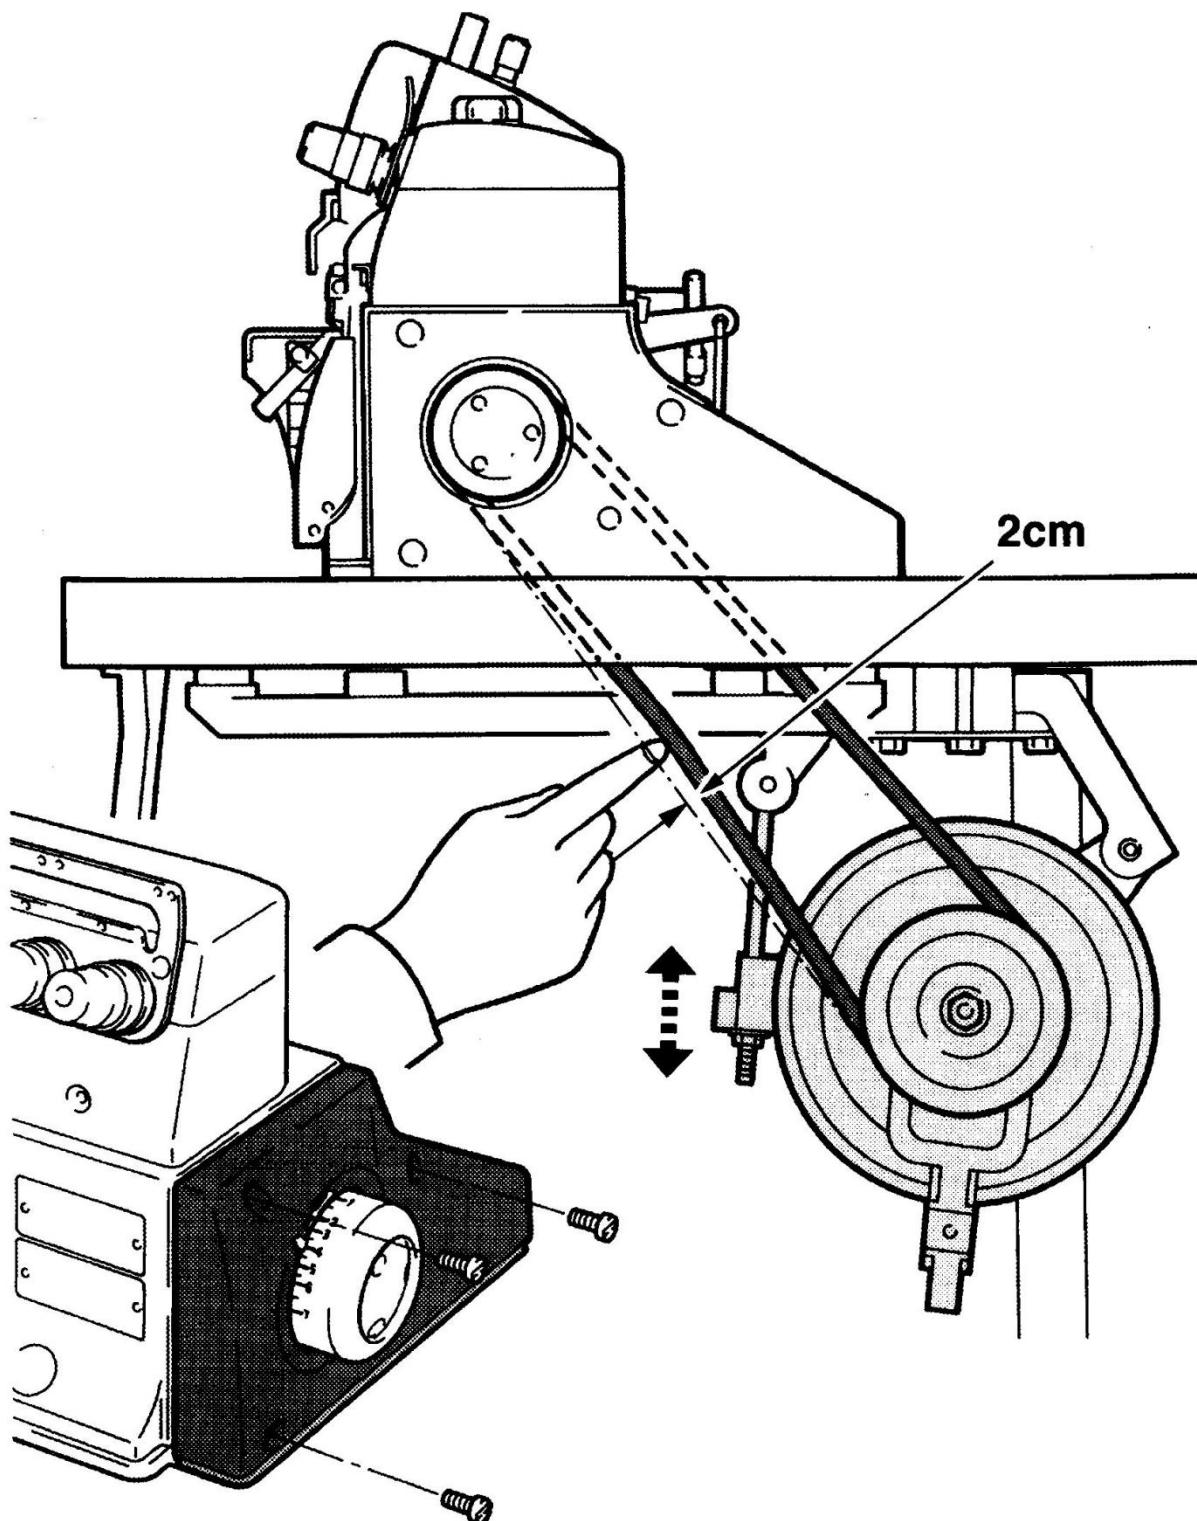

Вращение маховика машины

Убедитесь, что маховик вращается в направлении, показанном на рисунке. Если вращение идет в противоположенную сторону, выполните фазировку двигателя.

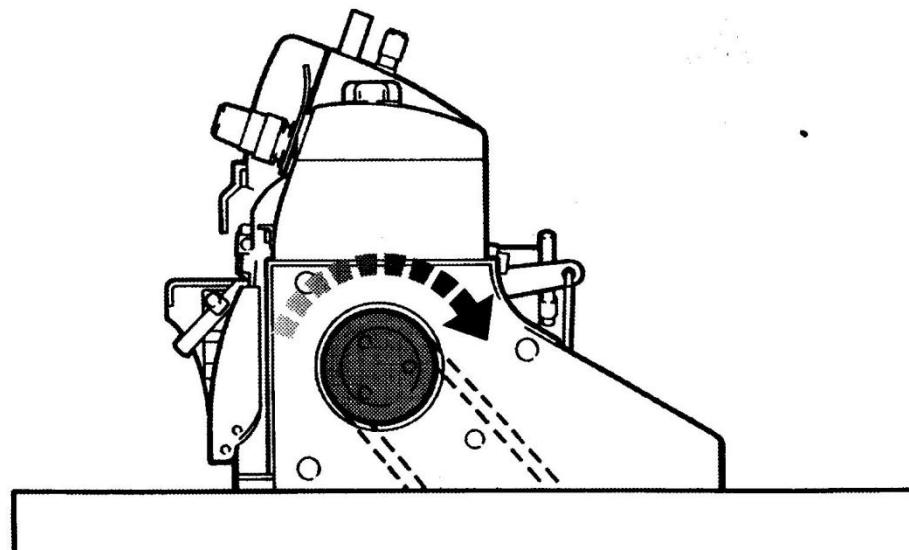


| Модель | Скорость |
|--------------|----------|
| JK788-5-36 | 6,500 |
| JK788-5-38 | 6,500 |
| JK788-5-48 | 5,500 |
| JK788-5-48P2 | 5,000 |
| JK788-5-70 | 6,500 |
| JK788-5-86 | 5,500 |
| JK788-5-355 | 6,000 |
| JK788-3-01 | 7,000 |
| JK788-4-13 | 6,500 |
| JK788-3-16S2 | 6,500 |
| JK788-3-17 | 7,000 |
| JK788-4-23B | 6,000 |
| JK788-3-54A | 5,000 |
| JK788-3-55A | 5,000 |
| JK788-3-180 | 7,000 |
| JK788-3-181 | 6,500 |


Смазка

После заполнения масляного поддона верхушка индикатора должна находиться между положениями H и L.

Добавьте масло, если индикатор опустился ниже уровня L. Масло №10.

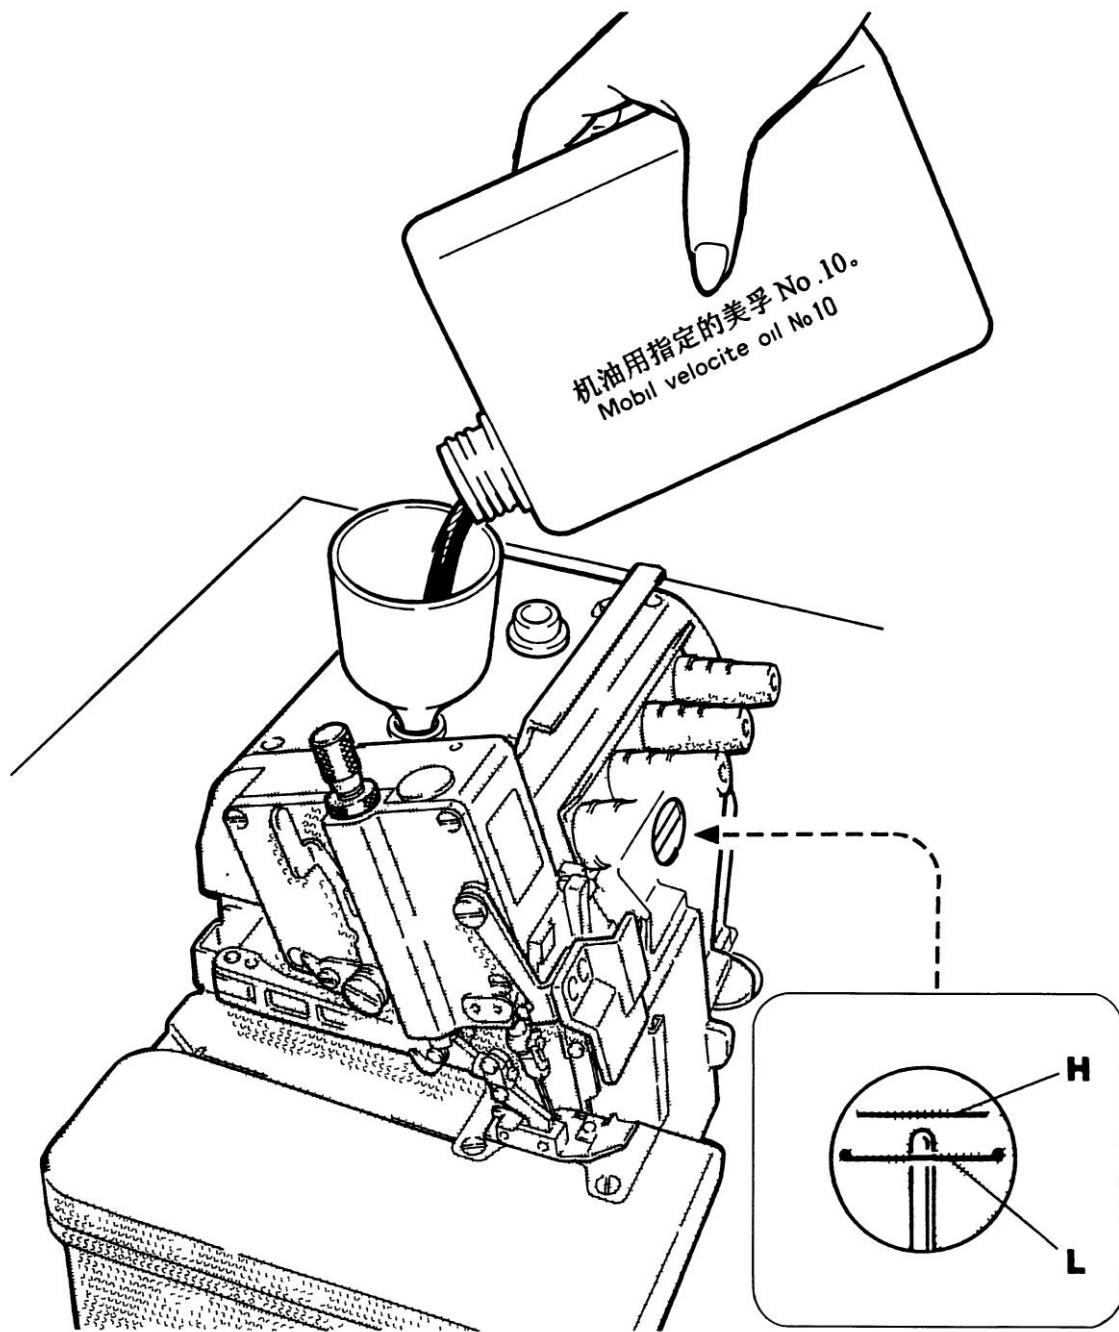

Заправка нити

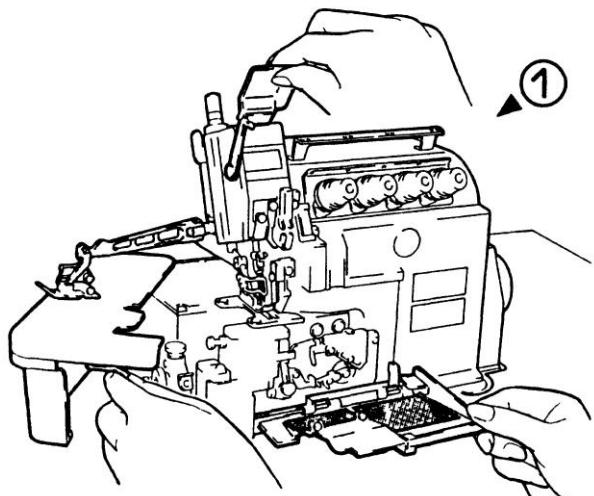

1) Откройте три крышки. Отодвиньте прижимную лапку.

2) Заправьте нити, связав рабочие нити с вновь заправляемыми нитями.

3) Игольная нить

Перед повторной заправкой нити через игольное ушко аккуратно обрежьте узлы.

4) Нить петлителя

После заправки нити через ушко петлителя аккуратно обрежьте узлы.

Убедитесь, что нить заправлена в швейную машину правильно (см. рисунок).


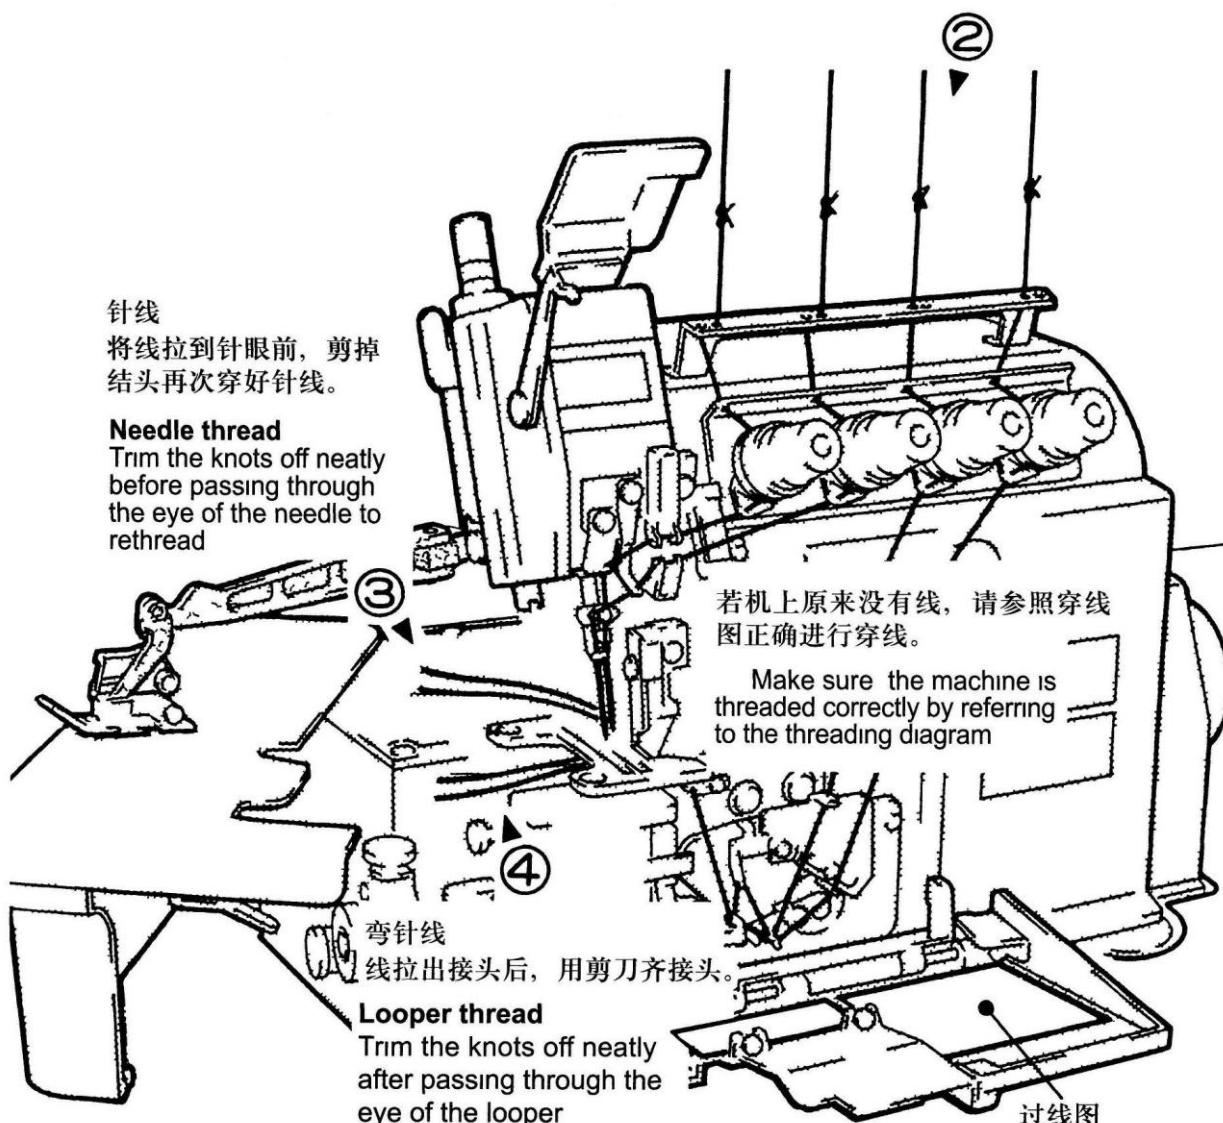


Схема
заправки
нитей


Регулировка давления прижимной лапки

Ослабьте регулировочную гайку (1) и поворачивайте регулировочную гайку (2), устанавливая, таким образом, давление прижимной лапки, которое должно быть максимально слабым. При регулировке также необходимо учитывать формирование качественного стежка.

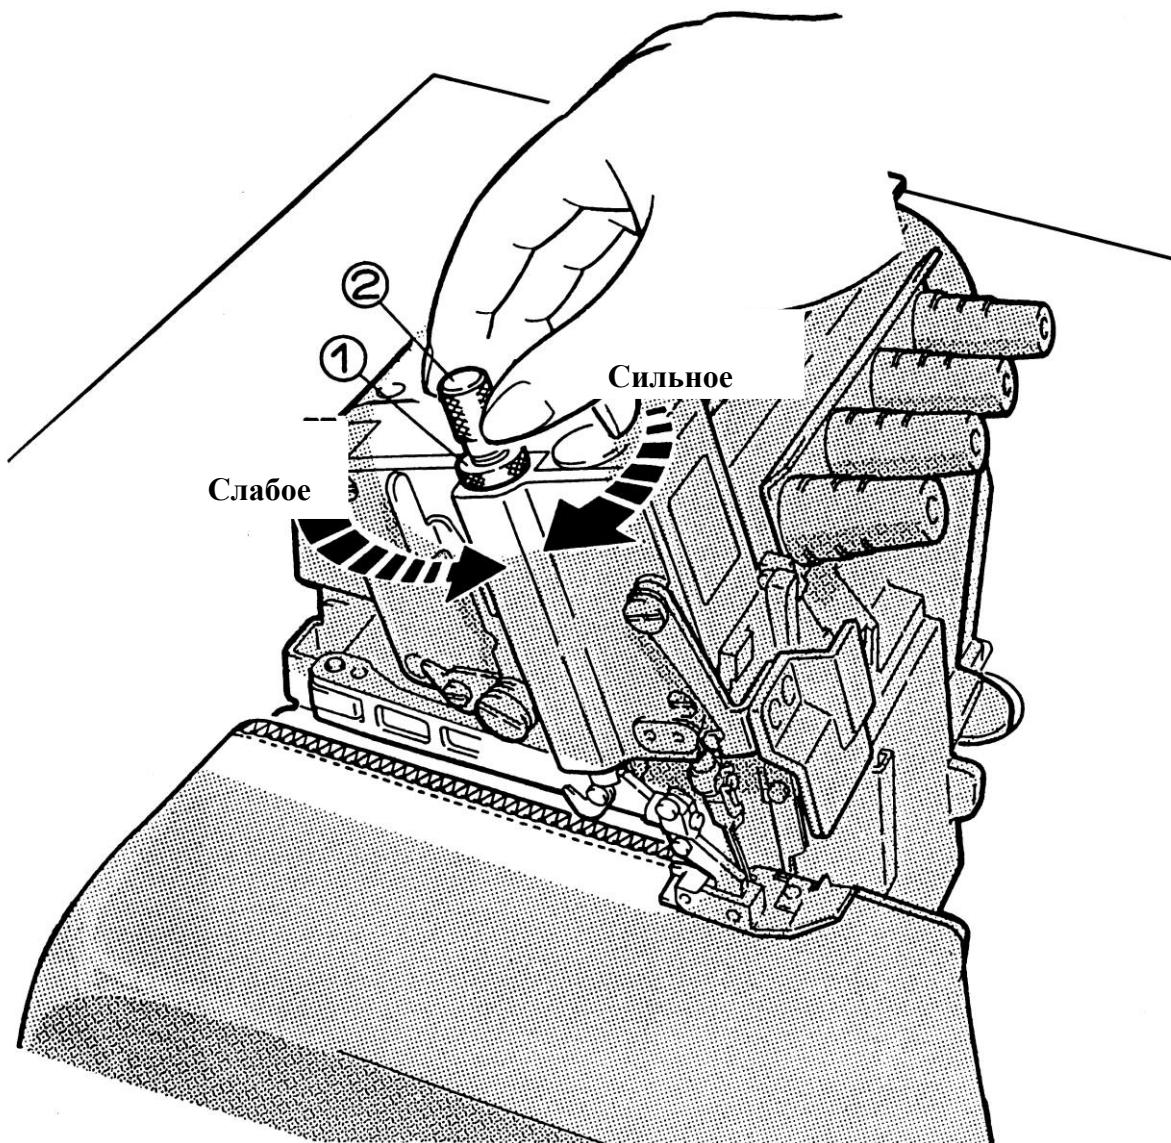

Регулировка дифференциальной подачи ткани

Для выполнения регулировки, ослабьте прижимной винт и переместите вверх или вниз. После выполнения регулировки затяните прижимной винт.


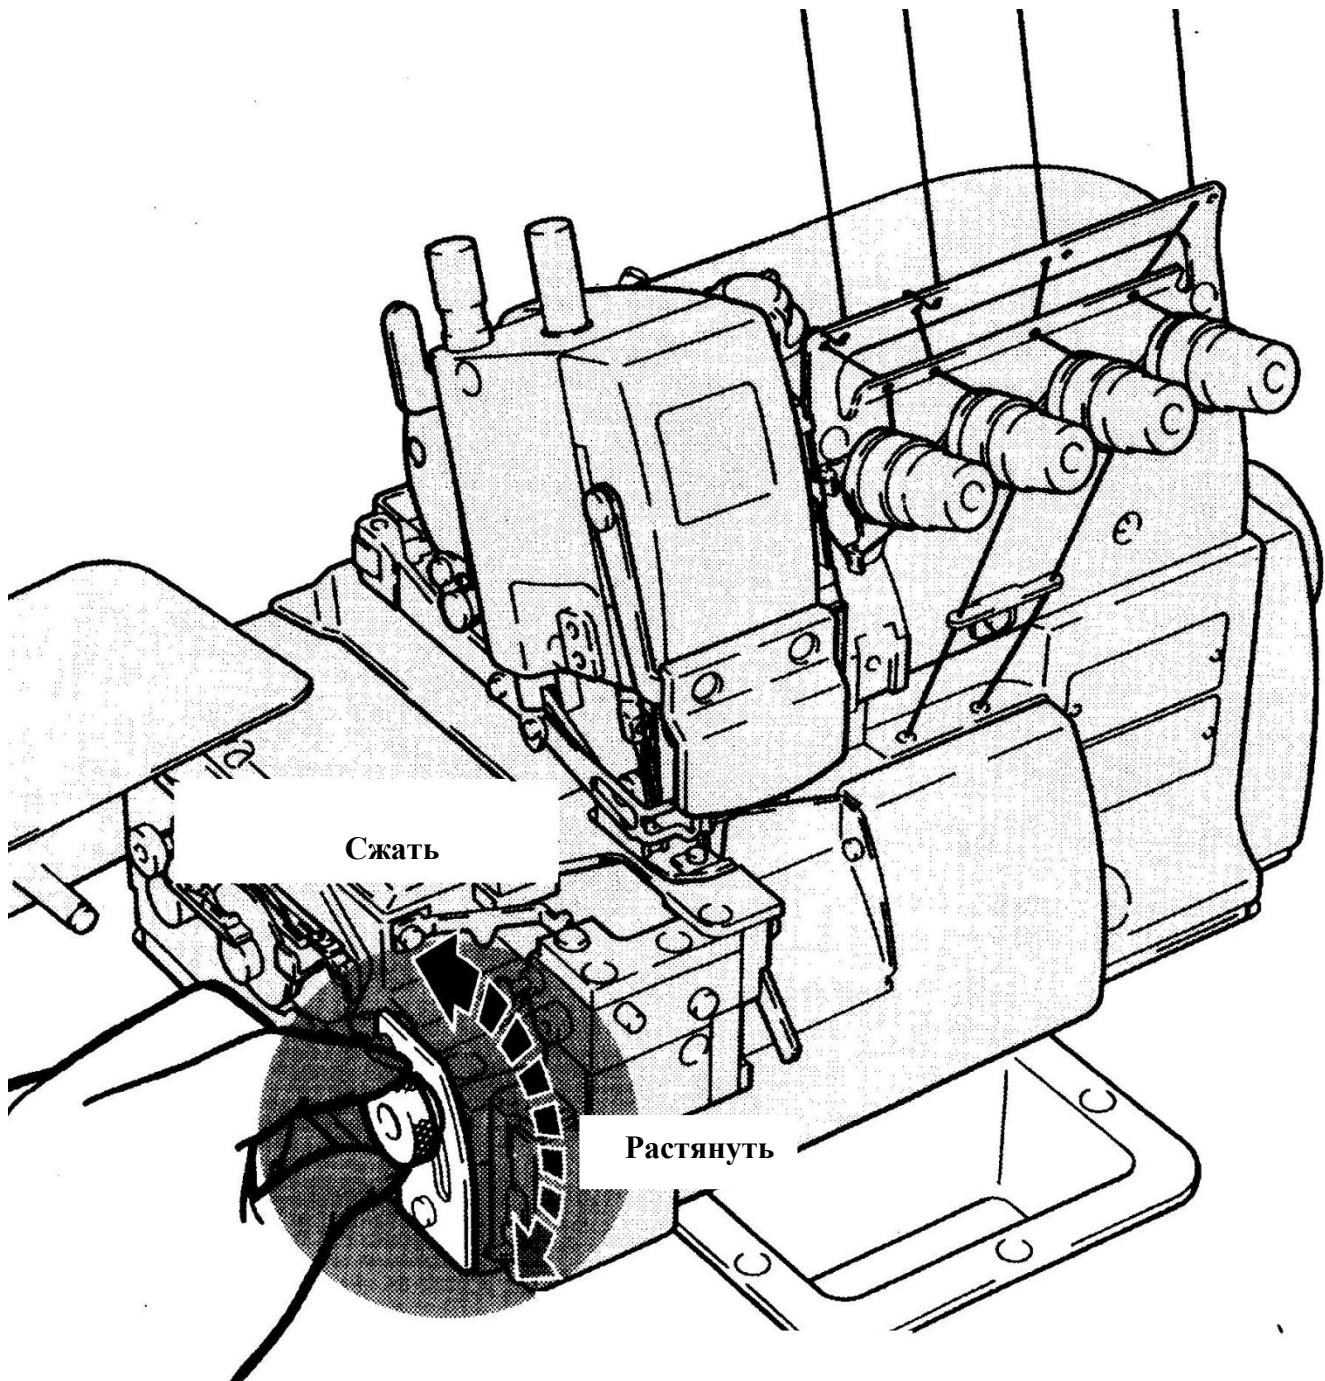


Регулировка длины стежка

1) При нажатии на кнопку включения поверните регулятор и определите положение, при котором кнопка включения остается в нажатом состоянии.


2) При нажатой кнопке включения поверните регулятор и установите напротив специальной регулировочной отметки желаемую длину стежка.

Примечание: Длина стежка должна регулироваться только после регулировки дифференциальной подачи ткани.

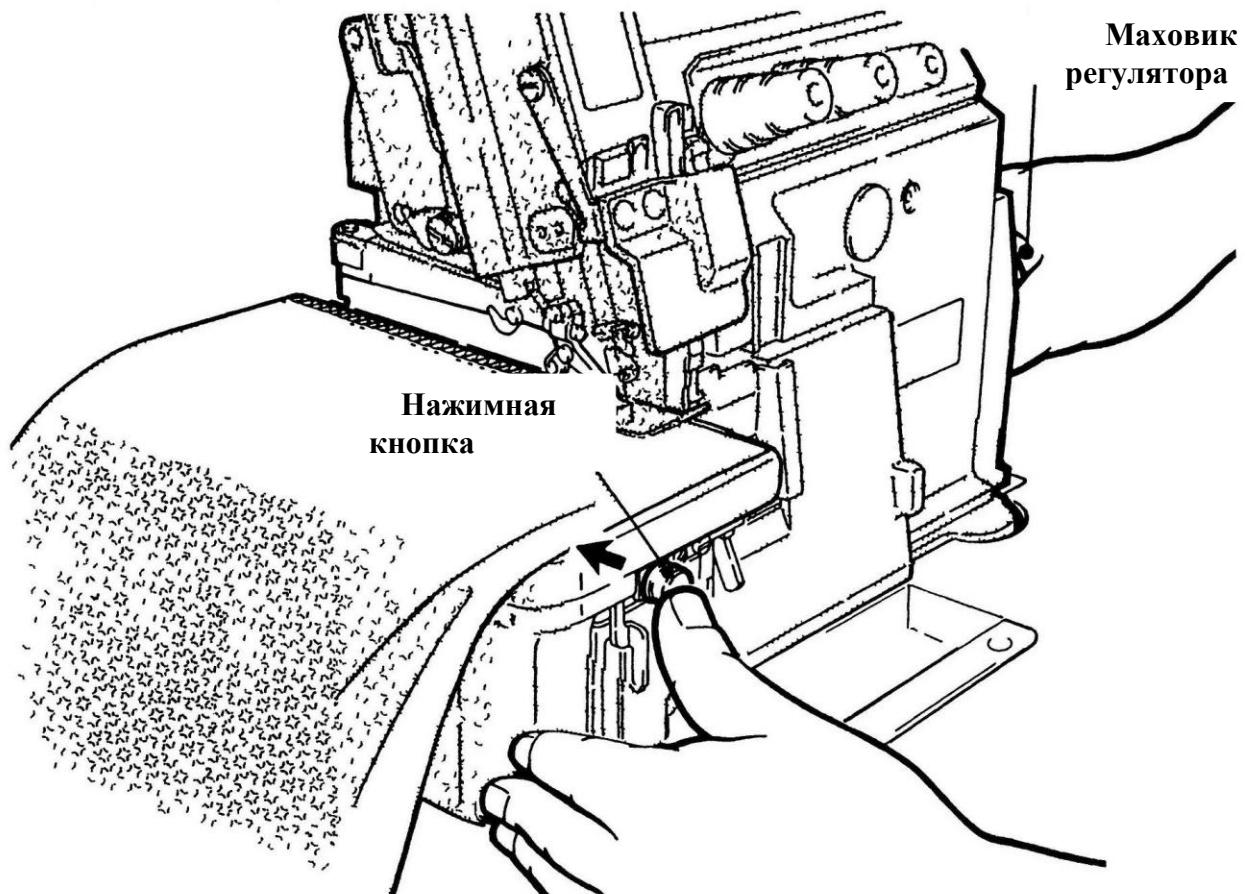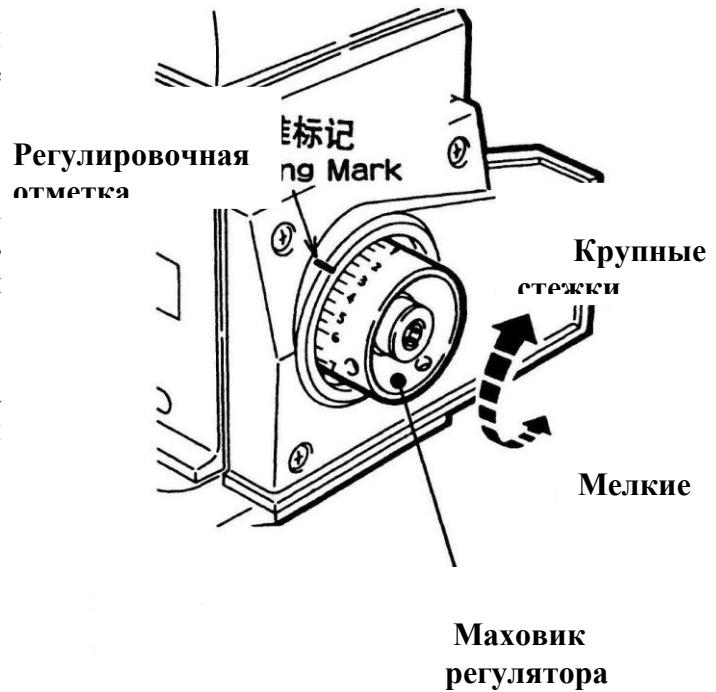

Регулировка натяжения нити


Регулировка натяжения нити производится при помощи ручки регулятора натяжения игольной нити (1), ручки верхнего петлителя (2) и ручки нижнего петлителя (3).

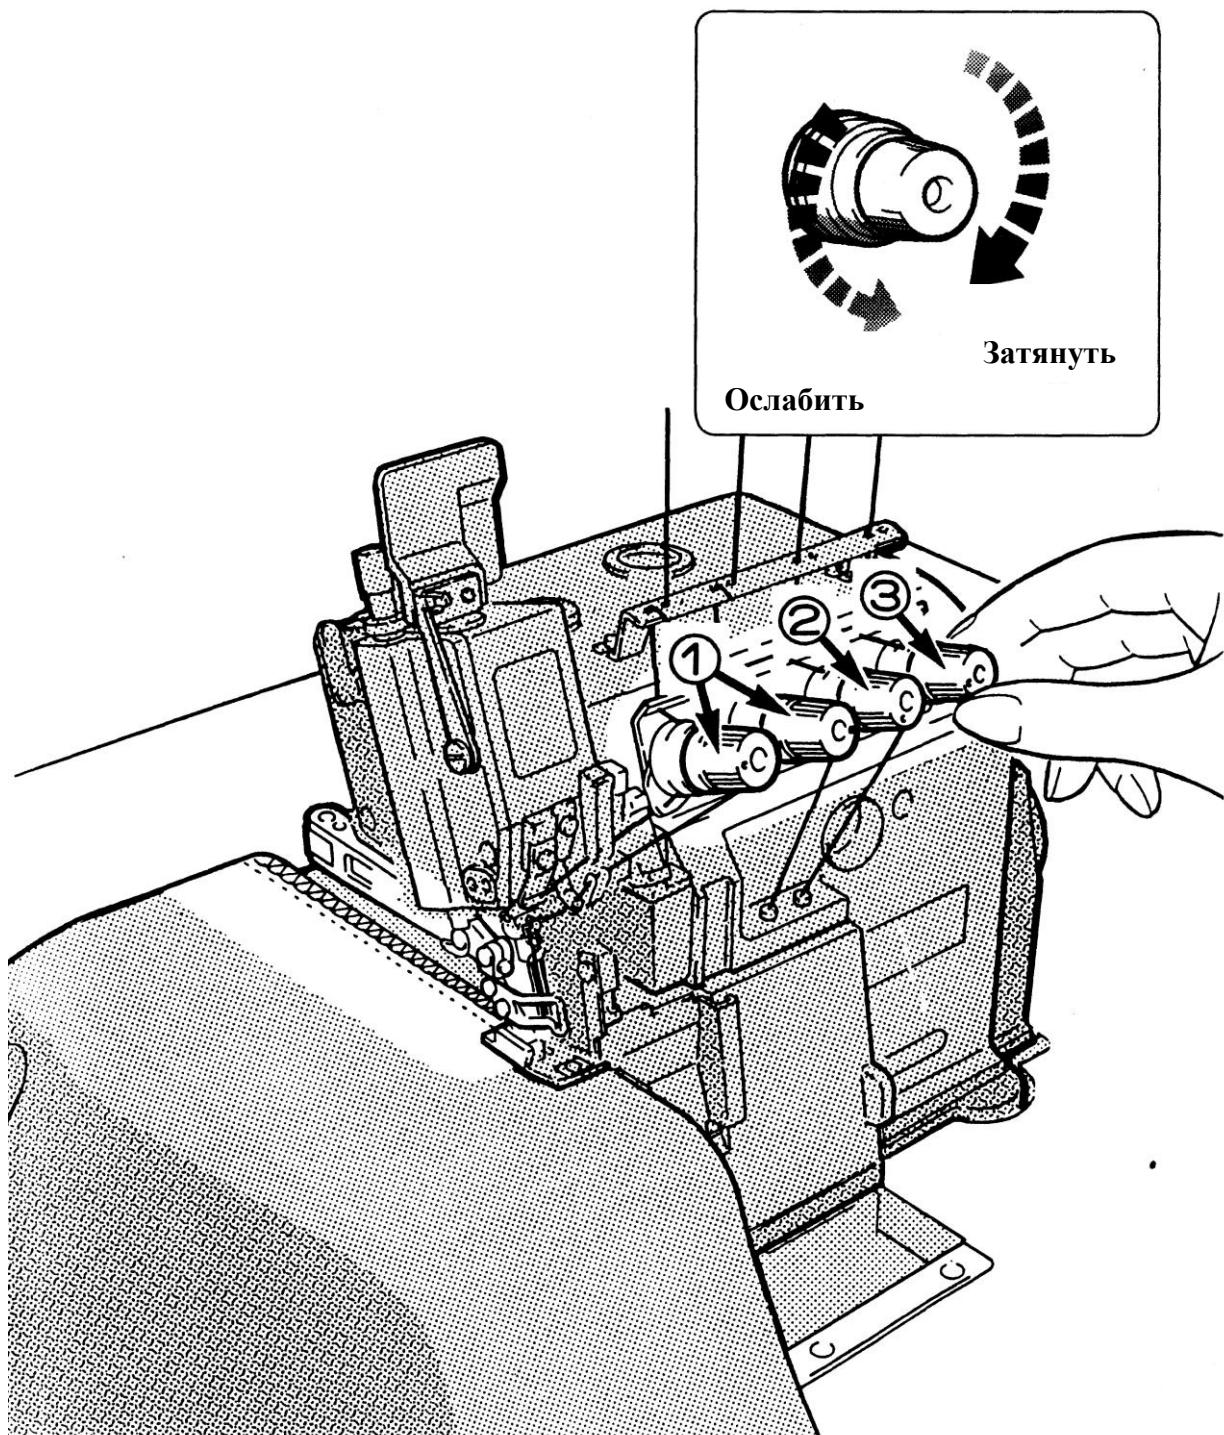

Техническое обслуживание

Очистка машины

Обязательно производите очистку игольной пластиинки и двигателя ткани.

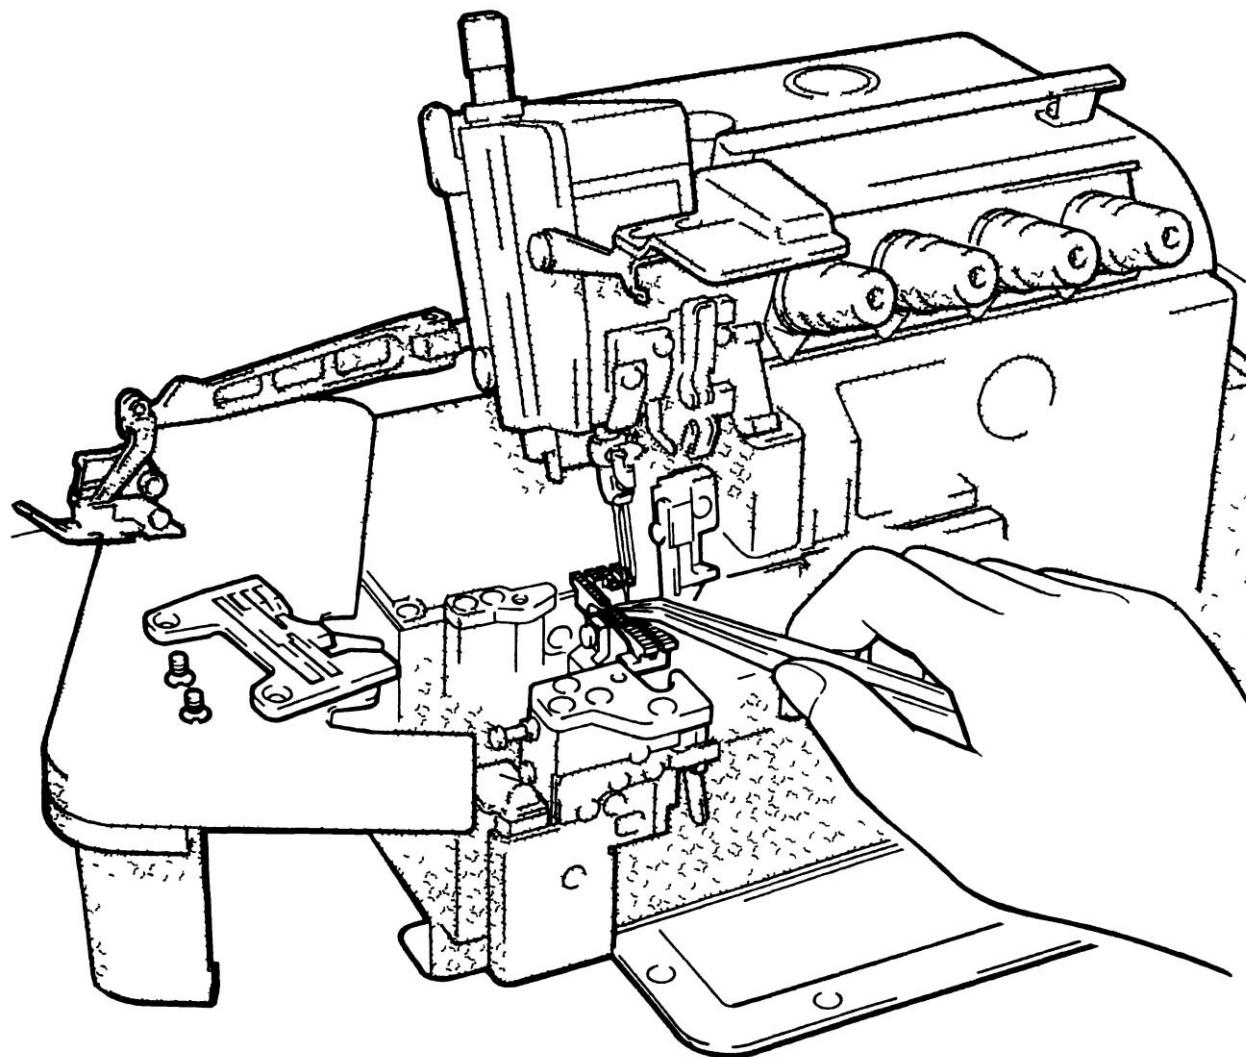



Техническое обслуживание

Замена иглы

* Внимательно проверьте иглу: продольная канавка должна быть повернута к задней части машины.


* Установите иглу на необходимую глубину и тщательно зафиксируйте ее.

Необходимо использовать шестигранный торцевой ключ.

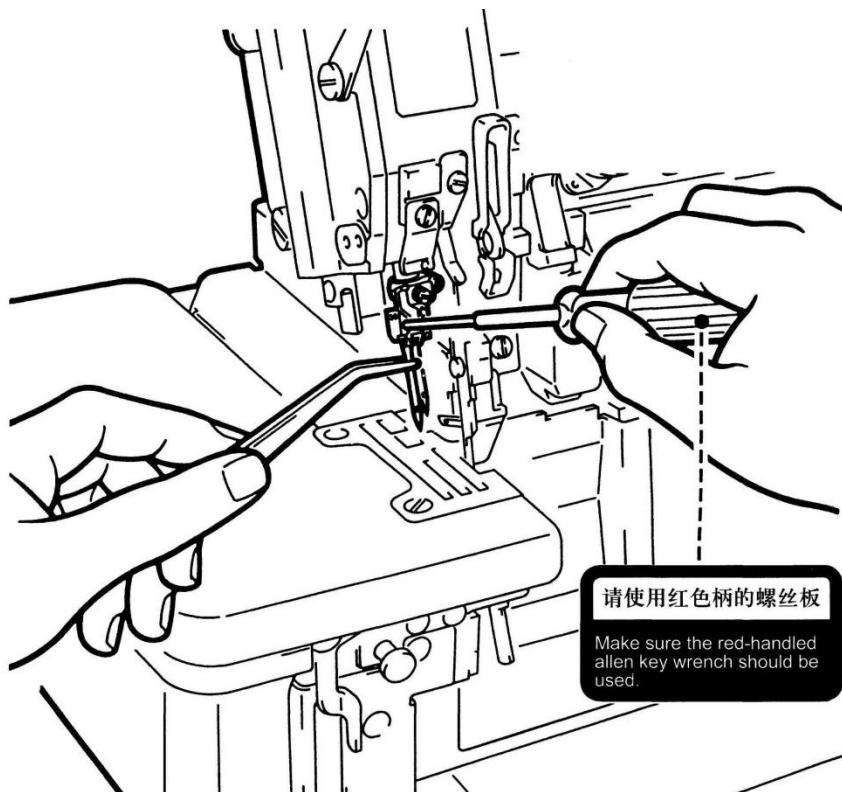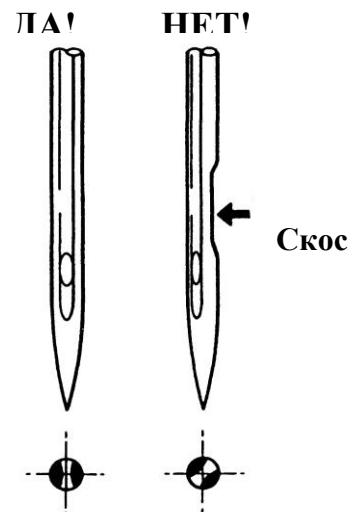


Техническое обслуживание

Проверка циркуляции масла

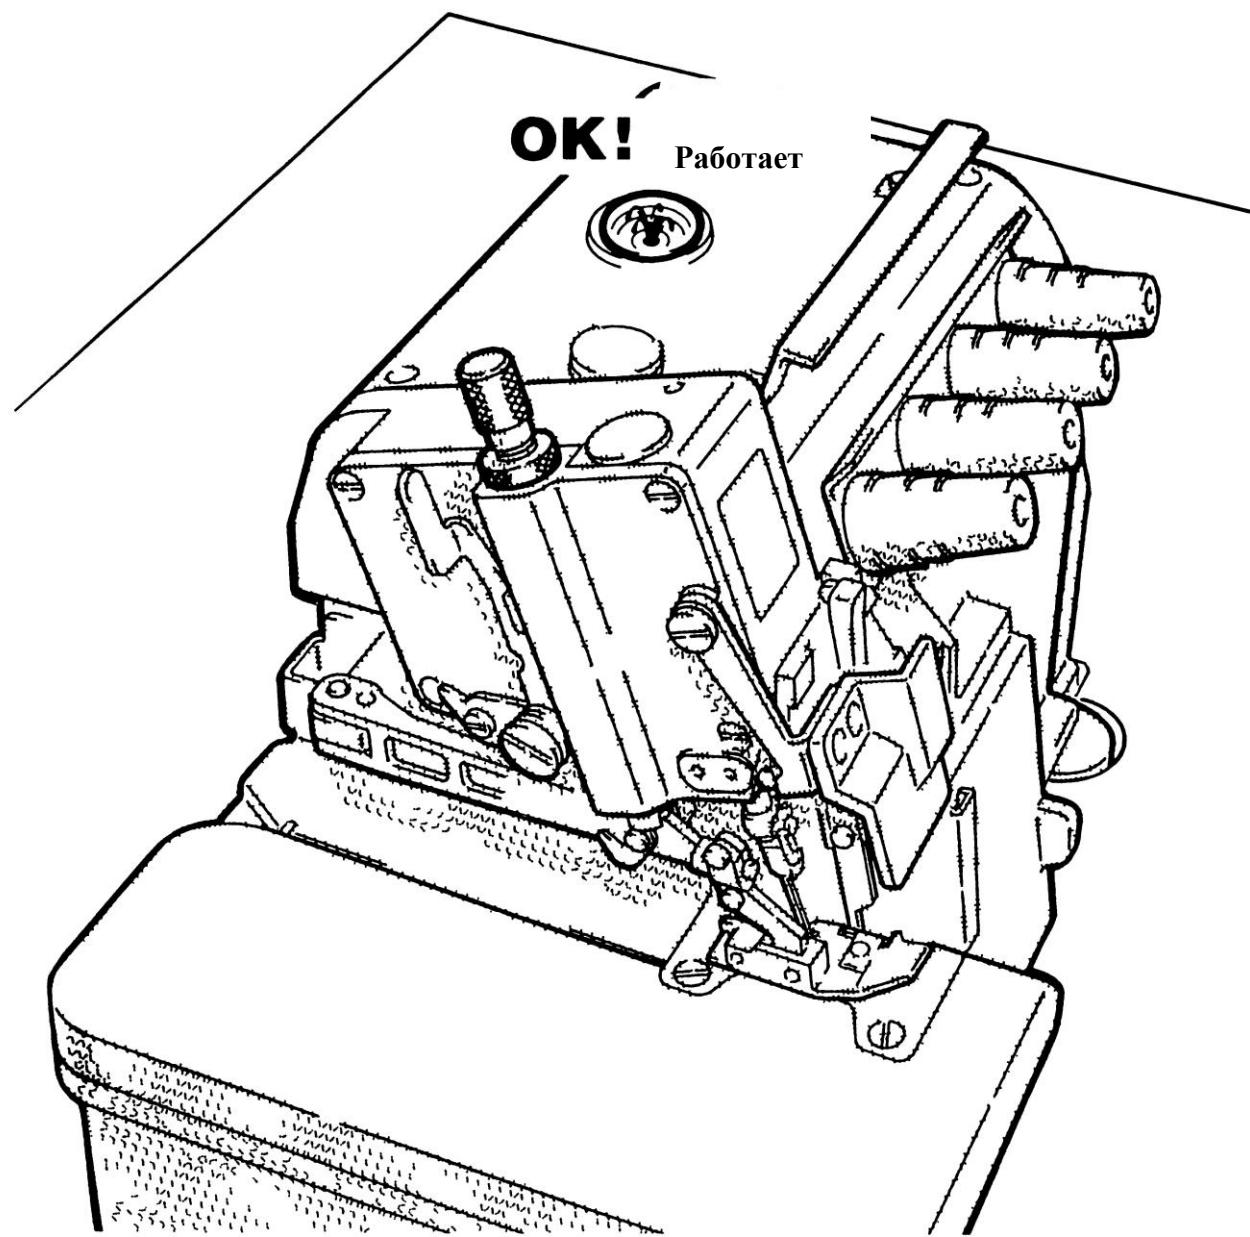

Замена масла


Замену масла необходимо производить через месяц после начала эксплуатации швейной машины, а затем каждые шесть месяцев.

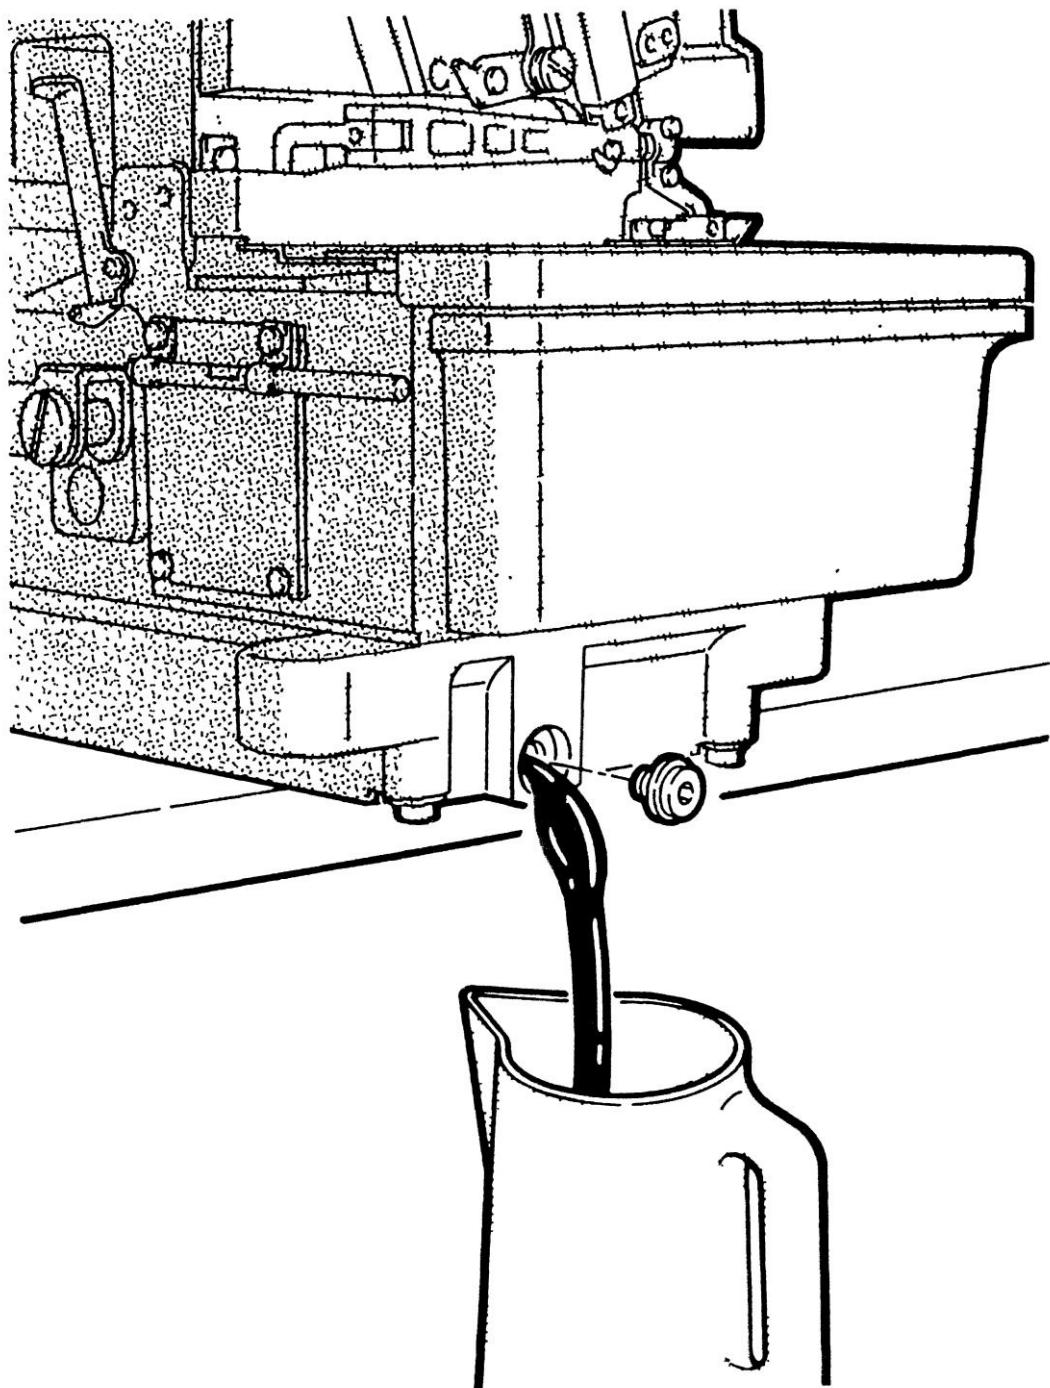


Техническое обслуживание

Замена нижнего ножа

Снимите нижний нож

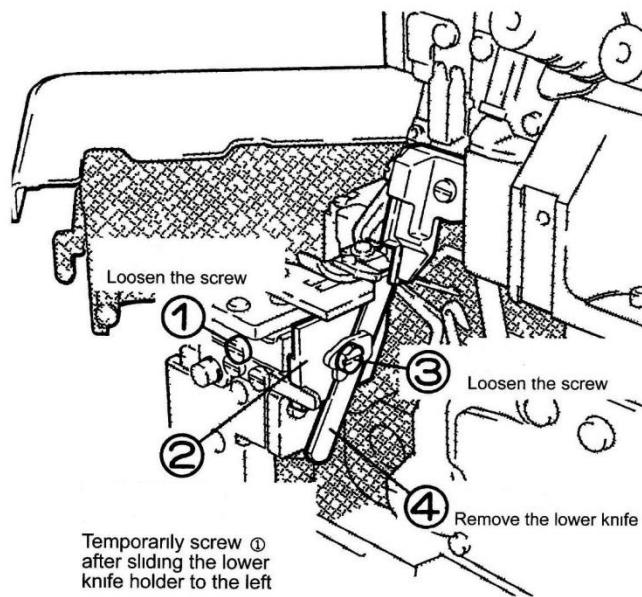


Углы, под которыми необходимо затачивать нижний нож

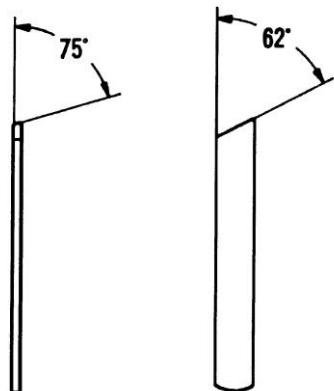

- 1) Ослабьте винт (1).
- 2) На время сместите держатель нижнего ножа (2) влево.
- 3) Ослабьте винт (3).
- 4) Снимите нижний нож (4).

Замените нижний нож

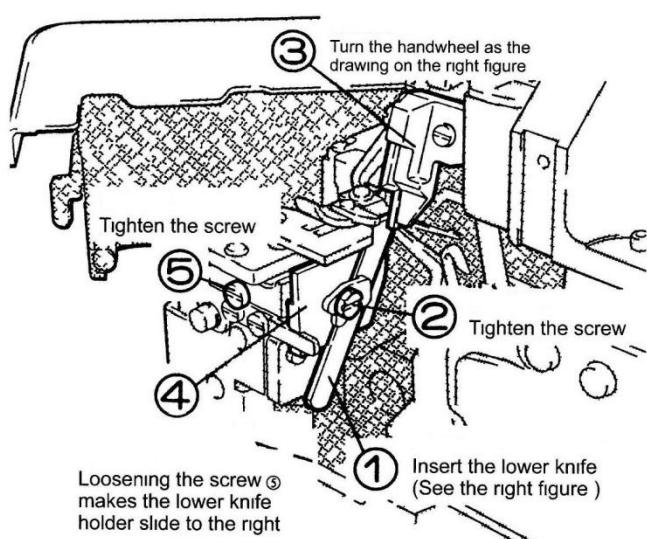

Острие нижнего ножа В



(Уровень А = Уровень В)

Проверьте режущие качества ножа

- 1) Установите нижний нож – см правую картинку (1).
- 2) Затяните винт (2).
- 3) Поверните регулятор, как показано на правом рисунке (3).
- 4) Ослабьте винт (5) и сместите держатель нижнего ножа (4) вправо.
- 5) Затяните винт (5).

Освещенность

| Характеристика зрительной работы | Наименьший эквивалентный размер объекта различия, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Искусственное освещение | | | | Естественное освещение | | | | Сочетанное освещение | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--|-----|--|----|--|----|-----------------------|-----|---|----|-----------------------|----|
| | | | | | | Освещенность, лк | | | | Сочетание нормируемых величин показателя освещенности и коэффициента пульсации | | | | КЭО, e_n , % | | | |
| | | | | | | при системе комбинированного освещения | | при системе комбинированного освещения | | при верхнем или комбинированном освещении | | при боковом освещении | | при верхнем или комбинированном освещении | | при боковом освещении | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Высокой точности | От 0,30 до 0,50 | а | Малый | Темный | 2000 | 200 | 500 | 40 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | б | Малый | Средний | 1000 | 200 | 300 | 40 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | в | Средний | Темный | 750 | 200 | 200 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | г | Малый | Светлый | 750 | 200 | 300 | 40 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | д | Средний | Средний | 600 | 200 | 200 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| | Средней точности | б | Большой | Светлый | 400 | 200 | 200 | 40 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | в | Средний | Средний | 750 | 200 | 200 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | г | Большой | Светлый | 400 | 200 | 200 | 40 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | д | Малый | Темный | 750 | 200 | 300 | 40 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | е | Средний | Средний | 500 | 200 | 200 | 40 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| IV | Средней точности | в | Большой | Светлый | 400 | 200 | 200 | 40 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | г | Средний | Средний | — | — | 200 | 40 | 20 | 4 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | — | — | — |

Уровень шума

Эквивалентный уровень звука в контрольной точке рабочего места на расстоянии 0,5 м от оси иглы и 0,3 м над плоскостью игольной пластины в соответствии с ГОСТ 12.1.003 не превышает 80 дБА при работе машины по ее основному назначению с коэффициентом машинного времени 0,4, коэффициентом использования максимальной скорости шитья 0,7 и при уровне звука фонового шума не более 70 дБА

Тара и упаковка.

1. Перед упаковкой швейный полуавтомат должен быть законсервирован по условиям консервации для группы изделий со сроком хранения до 18 месяцев по ГОСТ 9.014-78.
2. Швейный полуавтомат поставляется составными частями: швейная головка, стол (в разобранном виде укрупненными сбочными единицами) и электропривод и упаковывается в упаковку из гофрированного картона.
3. При упаковке применяются упаковочные материалы: бумага противокоррозионная с латексным покрытием ГОСТ 16295-82; бумага оберточная ГОСТ 8273-75; бумага парафинированная ГОСТ 16295-82; бумага водонепроницаемая ГОСТ 8828-75; полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354-82; картон гофрированный ГОСТ 7376-84.
4. Хранение швейного полуавтомата по группе условий хранения ОЖ4 для исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69, а для исполнения 04 по группе ОЖ2 ГОСТ 15150-69.

Примечание. Каталог деталей и сборочных единиц поставляется по запросу потребителей.

Электробезопасность

Конструкция машин должна быть электробезопасной. Технические средства и способы обеспечения электробезопасности машин должны соответствовать ГОСТ 27487 с учетом условий эксплуатации и характеристик источников электрической энергии.

- Степень защиты электрооборудования IP40 - по ГОСТ 14254.
- Класс защиты от поражения электрическим током 01 - по ГОСТ 12.2.007.0.

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

| Период года | Категория работ | Оптимальная | Температура, °С | | | | Относительная влажность | |
|-------------|------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| | | | Допустимая | | Оптимальная | | | |
| | | | Верхняя граница | Нижняя граница | на рабочих местах | на рабочих местах | | |
| Холодный | Легкая - I а | 22-24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 40-60 75 | |
| | Легкая - I б | 21-23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 40-60 75 | |
| | Средней тяжести - II а | 18-20 | 23 | 24 | 17 | 15 | 40-60 75 | |
| | Средней тяжести - II б | 17-19 | 21 | 23 | 15 | 13 | 40-60 75 | |
| | Тяжелая - III | 16-18 | 19 | 20 | 13 | 12 | 40-60 75 | |
| | Легкая - I а | 23-25 | 28 | 30 | 22 | 20 | 40-60 55 ° (при 28 °C) | |
| Теплый | Легкая - I б | 22-24 | 28 | 30 | 21 | 19 | 40-60 60 ° (при 27 °C) | |
| | Средней тяжести - II а | 21-23 | 27 | 29 | 18 | 17 | 40-60 65 ° (при 26 °C) | |
| | Средней тяжести - II б | 20-22 | 27 | 29 | 16 | 15 | 40-60 70 ° (при 25 °C) | |
| | Тяжелая - III | 18-20 | 26 | 28 | 15 | 13 | 40-60 75 ° (при 24 °C и ниже) | |

Требования к микроклимату



浙江新杰克缝纫机有限公司
ZHEJIANG NEW JACK SEWING MACHINE CO., LTD.

Адрес маркетингового отдела в Шанхае:

1023-1204 room Honghui building, No. 468 Chaoxi north road,
Xuhui district, Shanghai city
Тел.: 021-54892652 54862653
Факс: 021-64684833

Адрес компании Zhejiang:

NO. 15 RD Airport South, Jiaojiang District Taizhou city, Zhejiang, P.R.C

Отдел внутренней торговли:

Тел.: 0086-576-88177788 88177789
Факс: 0086-576-88177758

Сайт www.jackgroup.com.cn

Сертификат: C-TW.AГ65.B.00174

Срок действия: с 09.02.2012 по 08.02.2017